

goot[®] センサープローブ TM-100SP 取扱説明書



- ・はんだ槽専用の温度測定プローブです。
- ・本製品は TM-100 専用です。
- ・TM-100 のセンサーアラーム機能に対応しておりません。cnt 値を 0 に設定してお使いください。


使用上の注意事項

1. 正確な温度を測定するために、シース部の先端から 30 ~ 50mm をはんだに挿入してください。また、すす・ごみ・スラッジ等付着ごみの除去などを定期的に行ってください。
2. シース部以外の部位は溶融はんだなどの高温にさらされると、保護被覆の溶融・破損の原因となりますので、注意して取り扱いください。
3. 熱ショックによる破損の恐れがありますので急熱・急冷は避けてください。
4. 高温で使用した直後は、火傷のおそれがあるため、温度が常温付近になるまでセンサーに触れないでください。また、高温状態のセンサーが温度計本体に触れると、溶融・破損の原因となります。

1. 仕様

センサータイプ	Type K
サイズ	シース径φ2.3×150mm スリーブφ8×40mm、リード線1000mm
重量	45g

2. 梱包内容／各部の名称

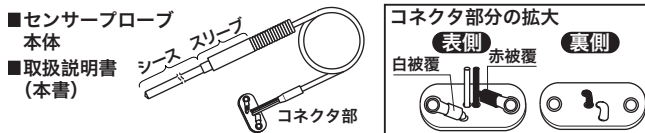


3. 着脱方法

※こて先用のセンサーが付いている場合は、取り外してください。

取付方法

コネクタ部の赤被覆側を、本体のシリコンプレート側に取り付け、センサー着脱ボタンを押して、接続ピンを動かしながら白被覆側を取り付ける。

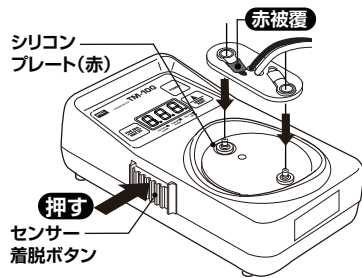

取外方法

本体のセンサー着脱ボタンを押しながら、白被覆側・赤被覆側の順に取り外す。

太洋電機産業株式会社 東京 03 (3832) 1774 新潟 0256 (35) 5379
大阪 06 (6644) 3508 広島 084 (951) 9010
お客様相談窓口 www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

この説明書はなくさないように大切に保管してください。

goot[®] SENSOR PROBE TM-100SP OPERATION MANUAL



- ・ This is an exclusive Temperature-Measuring Probe for Solder Pots.
- ・ This is for **goot** TM-100 only.
- ・ This does not correspond to the Sensor-Life Alarm function of TM-100. Use this after setting 0 for cnt value.


NOTE

1. For accurate measurement, dip the sheath 30-50mm from the tip in the solder. And clean soot, dross, or sludge regularly.
2. Handle with care. Be sure not to apply heat anywhere except to the sheath stick. Do not allow contact with hot melted solder. Excess heat will melt or damage the protective material.
3. Do not do rapid heating and cooling. This will avoid damage from heat shock.
4. To avoid burning yourself, do not touch the sensor (sheath) until it has fallen back to room temperature. Do not allow the hot sensor (sheath) to touch the case of the device. The case may melt or receive damage.

1. SPECIFICATIONS

Sensor Type	Type K
Size	Sheath dia. 2.3 X 150mm Sleeve dia. 8 X 40mm, Lead Wire 1000mm
Weight	45g

2. PACKAGE CONTENTS / NAMES OF PARTS

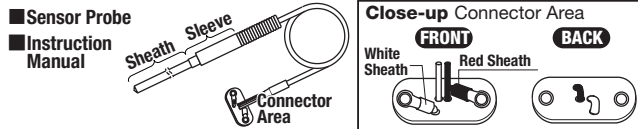


3. HOW TO ATTACH / DETACH THE SENSOR PROBE

Detach the sensor for the tip from the device if attached.

HOW TO ATTACH

Attach the red-sheath side of the connector area to the connecting pin on the red silicon plate of the device. Press and hold the attaching/detaching button. Attach the white-sheath side to the other connecting pin of the device.

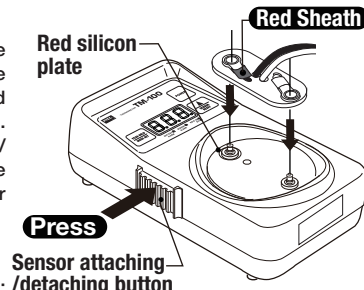

HOW TO DETACH

Press and hold the left button; /detaching button detach the white-sheath side first, then red-sheath side.

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

goot[®] 温度探針 TM-100SP 使用说明书



- ・ 測量錫炉温度用の温度探針。
- ・ 本产品为 TM-100 专用配件。
- ・ 使用本配件时，本体的温度传感器寿命提示功能不能使用。请将本体的设定模式 cnt 设定为 0 后再使用。


使用注意事項

1. 为了正确测量温度，请将温度探針插入焊锡内 30mm-50mm 内。然后请定期除去锡渣和助焊剂残留物。
2. 探針以外的部位放入融化的焊锡等高温物体后，容易造成保护层的融化和破损，因此请小心操作。
3. 有可能会发生因热冲击而造成的损伤，所以请避免急热，急冷。
4. 高温状态下使用后，请放置到常温状态。如立刻接触有可能会造成烫伤。而且处于高温状态的温度探針接触到温度计本体后容易造成本体的融化和破损。

1. 规格

温度传感器类型	K型
尺寸	探針φ2.3 × 150mm 套管φ8 × 40、引线1000mm
重量	45g

2. 包装内容・各部品名称

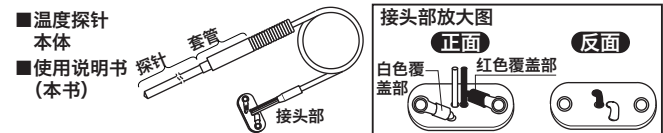


3. 装卸方法

※ 如果温度计本体上已安装有焊嘴用的温度传感器，请先将温度传感器取下。

安装方法

将红色覆盖端安装在红色垫片处的温度传感器接头上，一直按压住温度传感器的取出按钮，红色垫片处的温度传感器接头移动靠近对面的接头，然后把白色覆盖端安装在另一接头上。

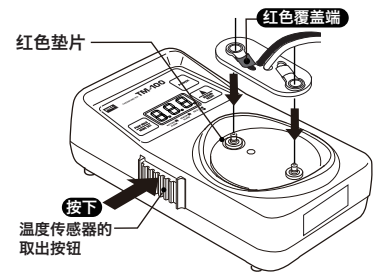

取外方法

一直按压住温度传感器的取出按钮，依次取下温度探針的白色覆盖端和红色覆盖端。

吉欧欧替[®] 太洋電機産業株式会社

中国事务所 广东省深圳市南山区南海大道海王大厦 A 座 16C
邮编: 518033 TEL: 0755-2664-6936 FAX: 0755-2664-6923
www.goot.cn E-mail: info@goot.cn

请仔细保管此使用说明书，以便于日后查阅。